



V61

ESC 1:75

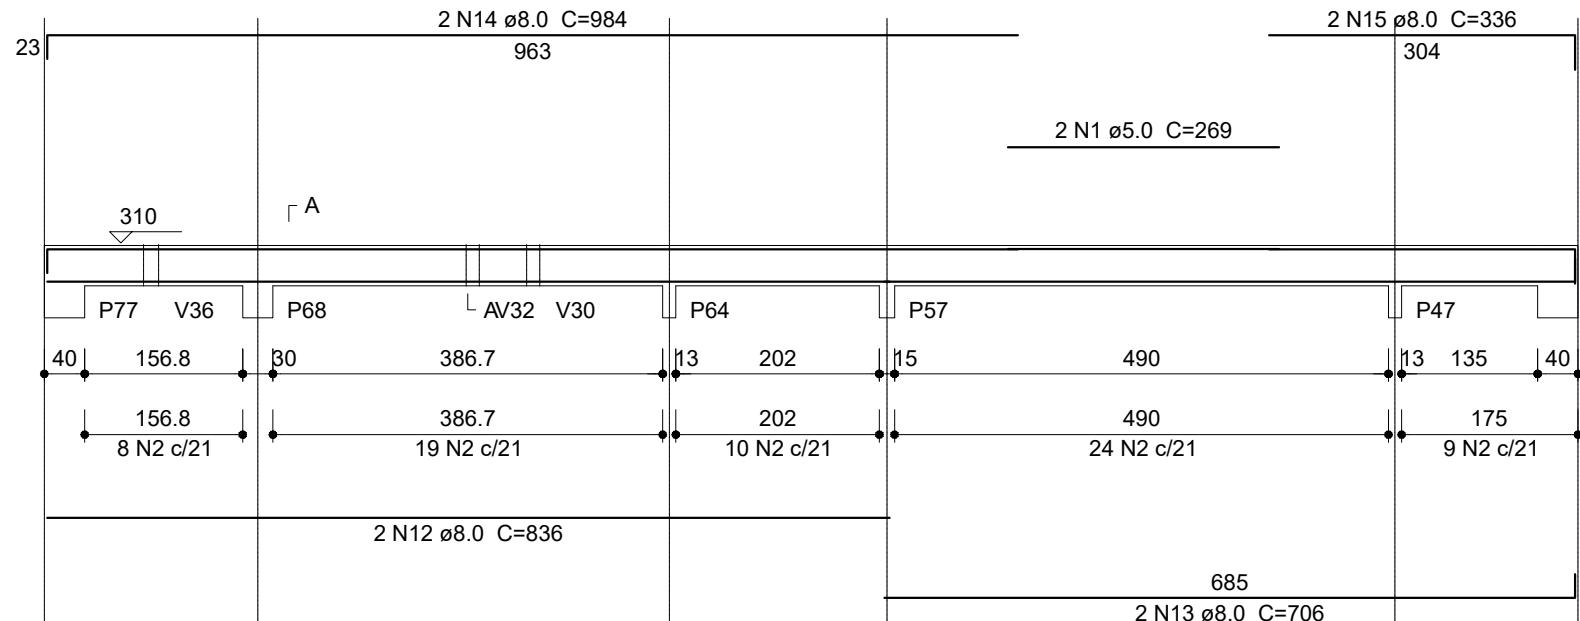


V62

ESC 1:75

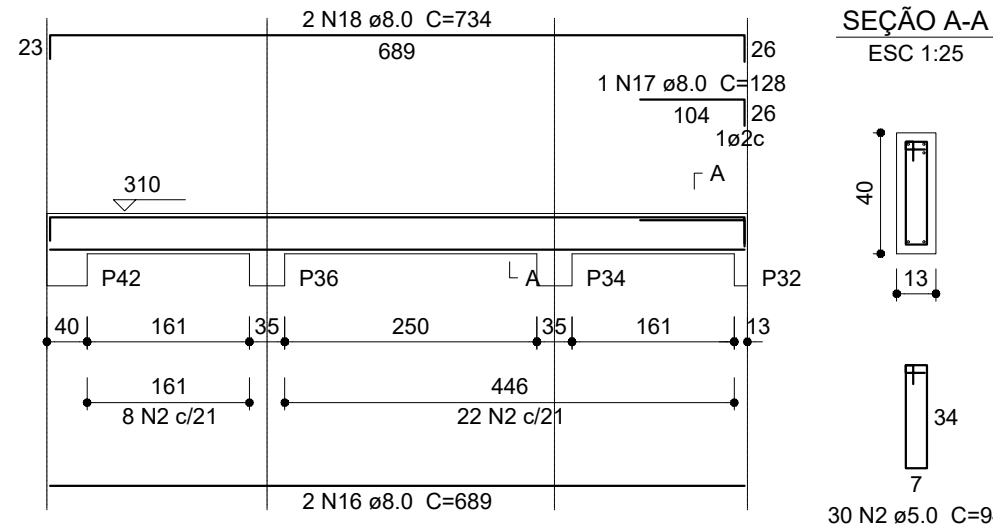


V63

ESC 1:75

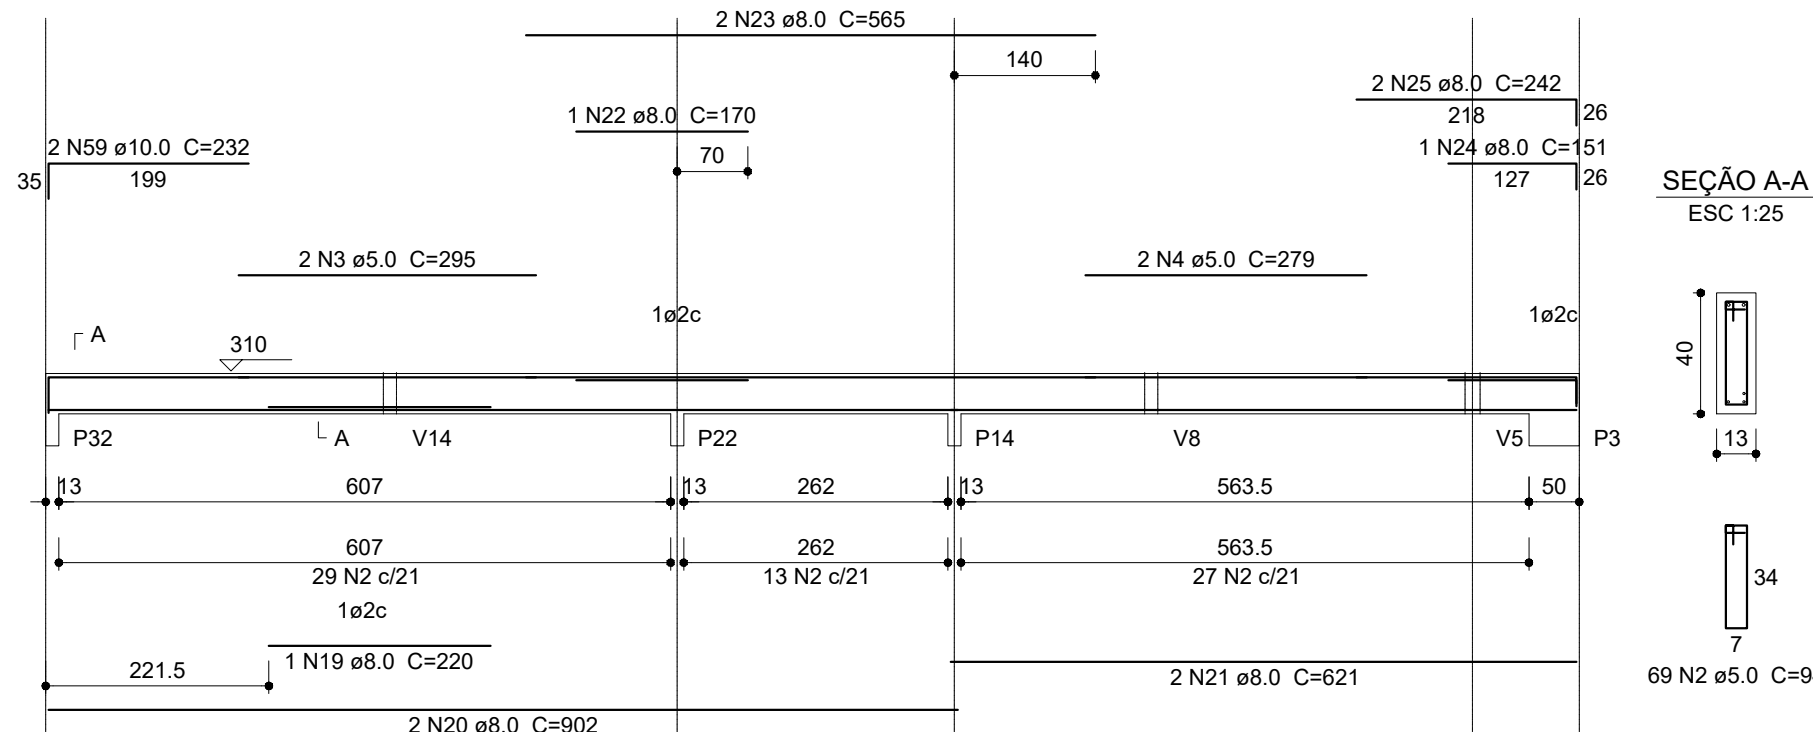


V64

ESC 1:75

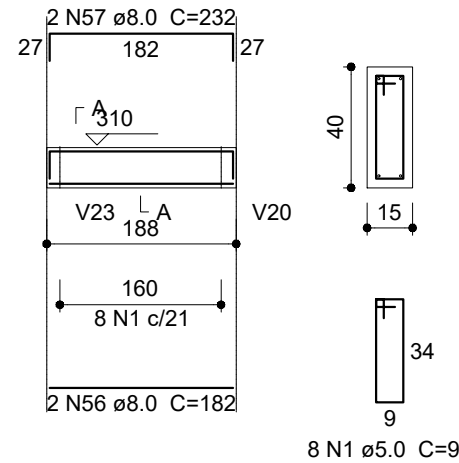


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

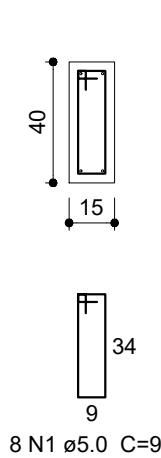


V65

ESC 1:75

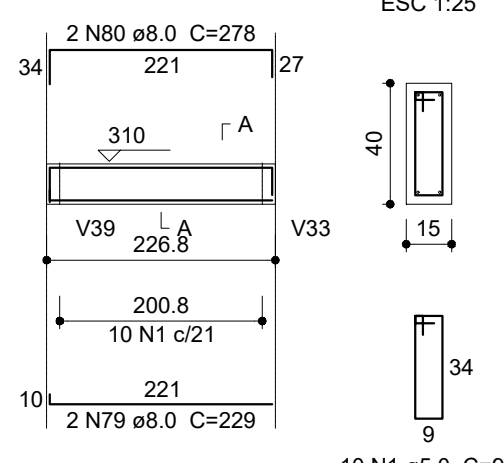


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

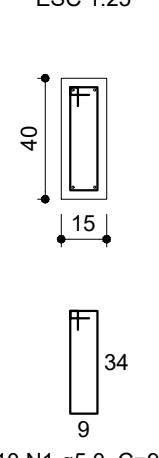


V66

ESC 1:75

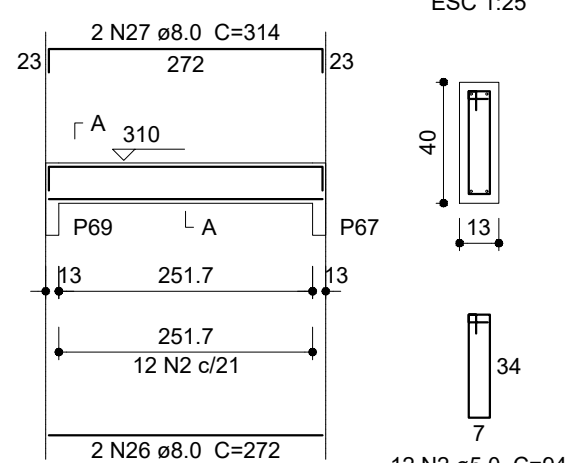


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

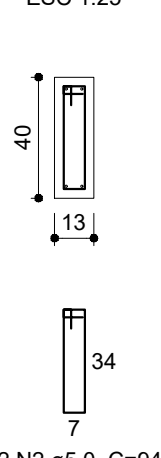


V67

ESC 1:75

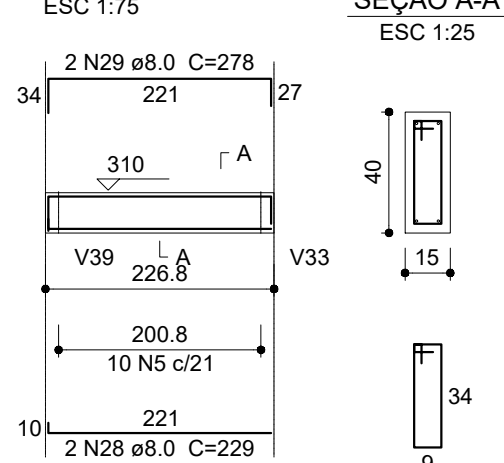


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

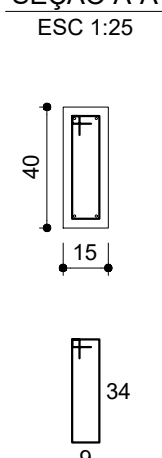


V68

ESC 1:75

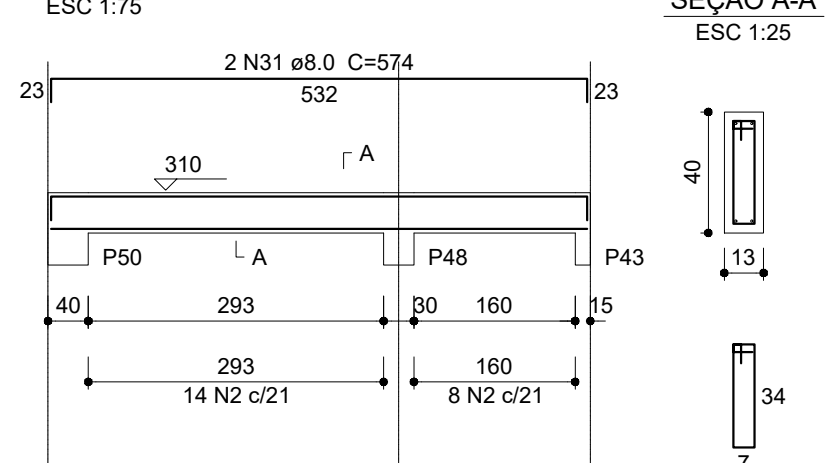


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

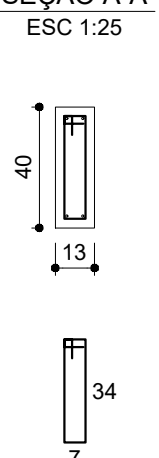


V69

ESC 1:75

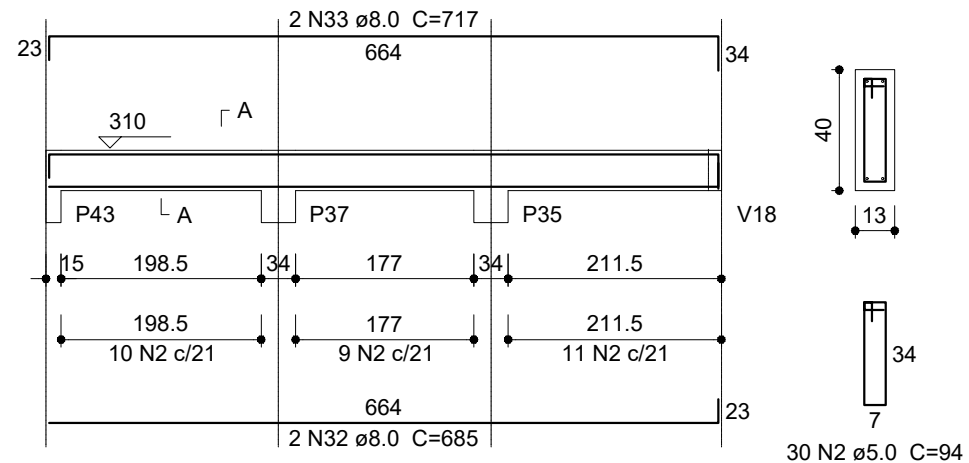


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

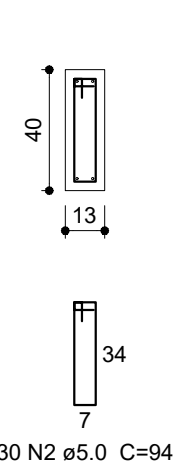


V70

ESC 1:75

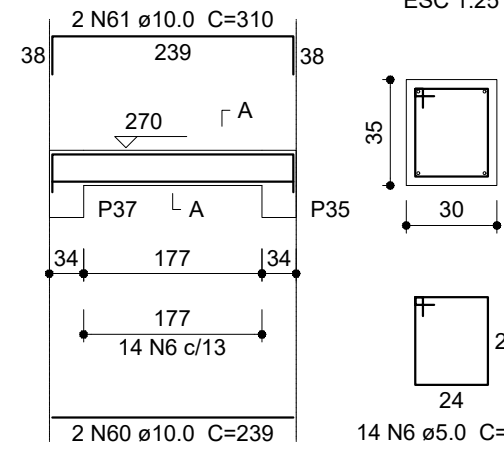


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

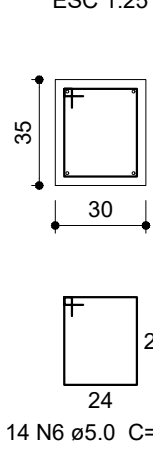


V71

ESC 1:75

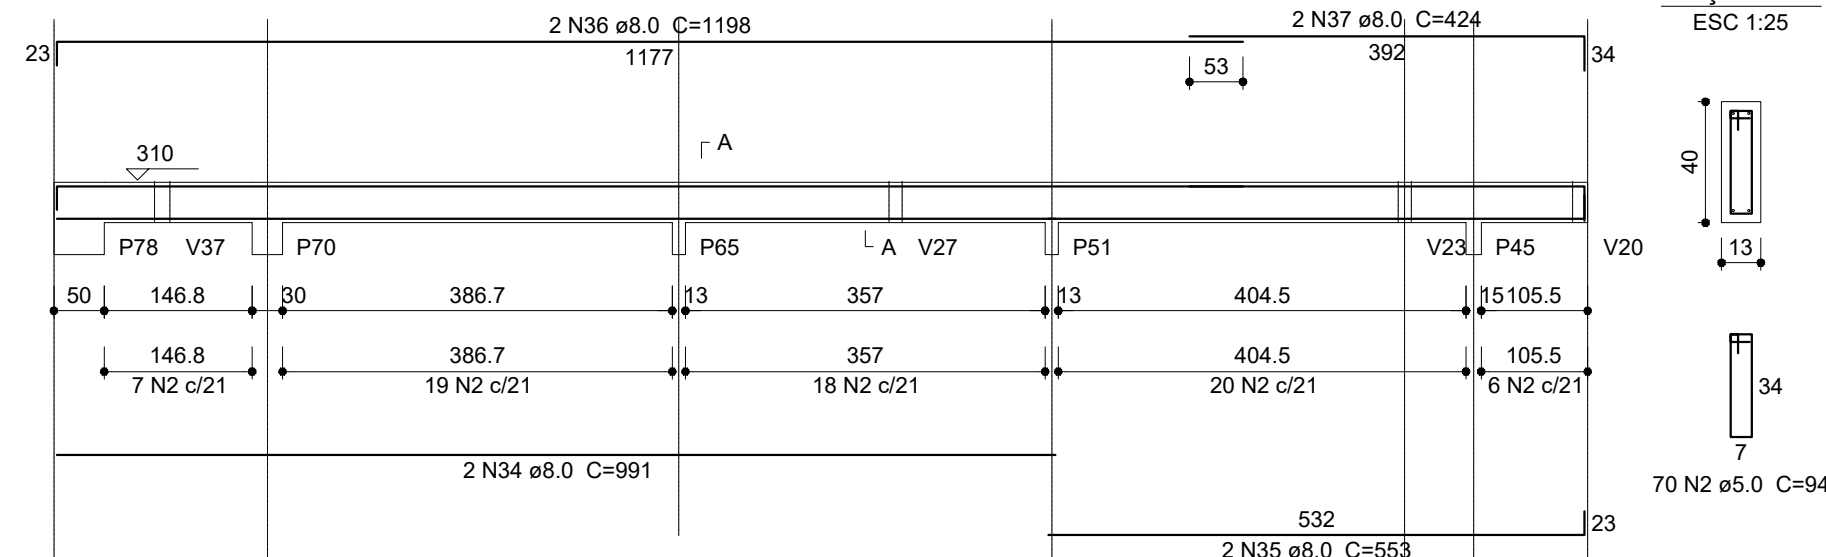


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

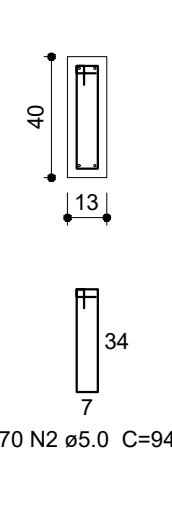


V76

ESC 1:75

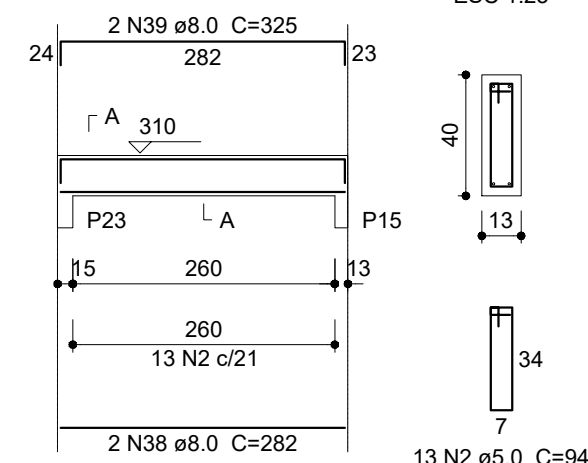


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

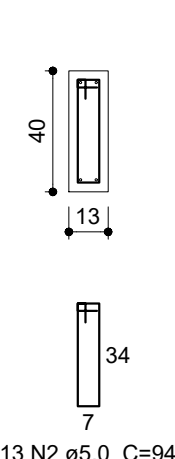


V77

ESC 1:75

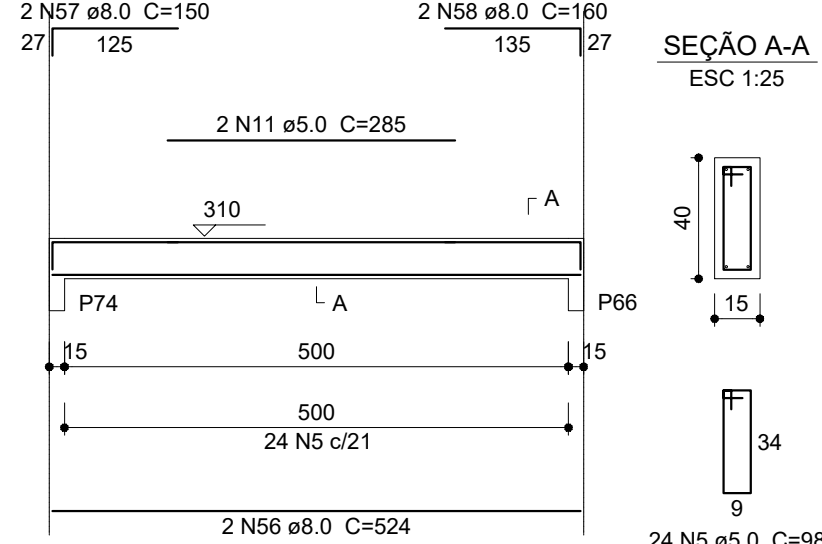


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

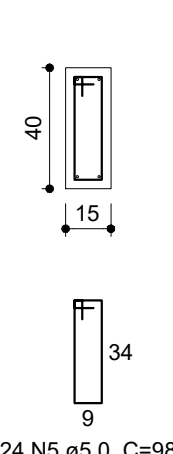


V73

ESC 1:75

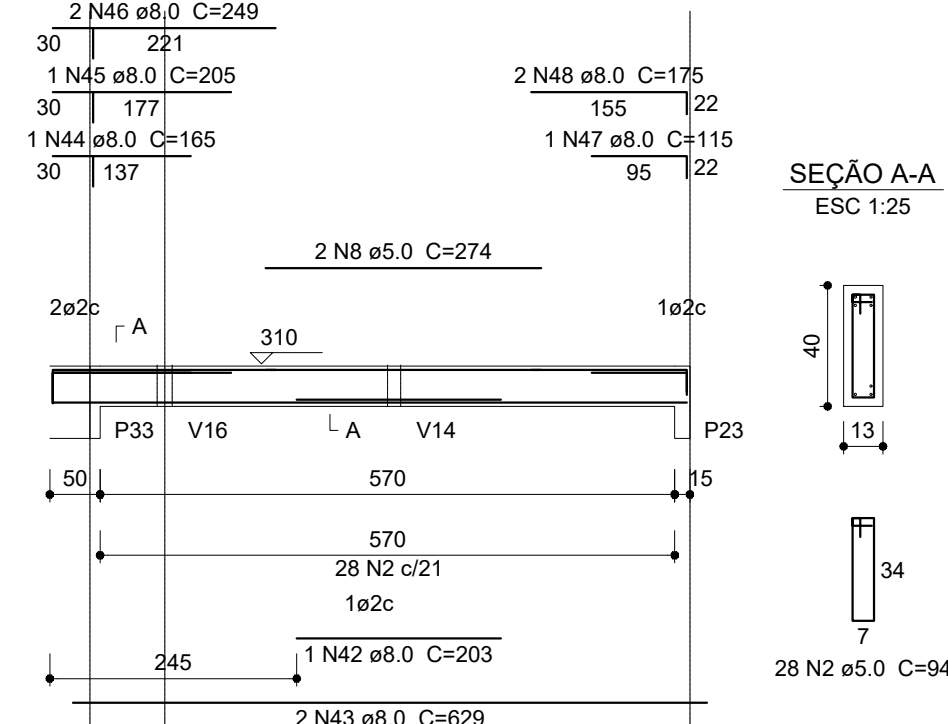


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

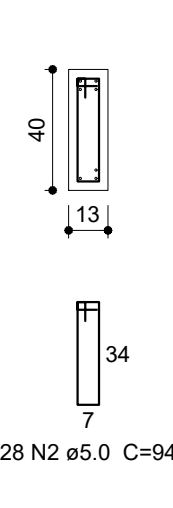


V74

ESC 1:75

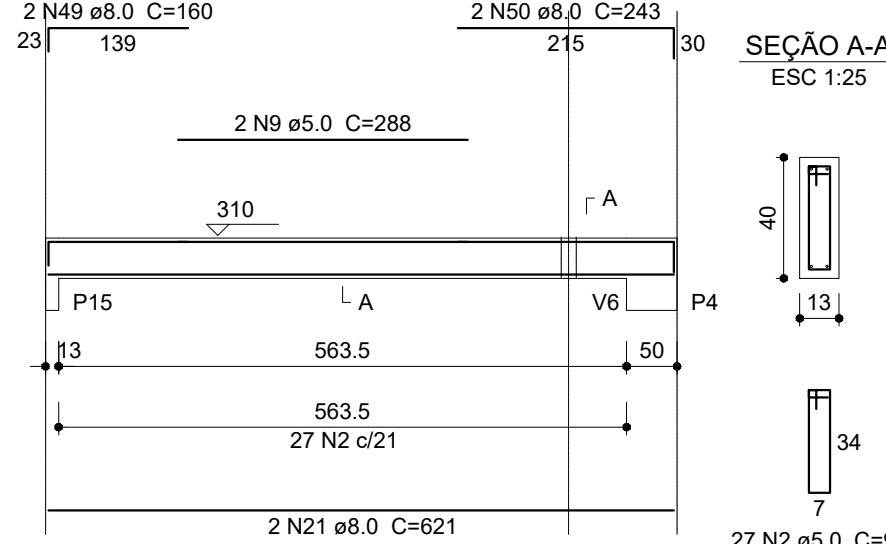


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

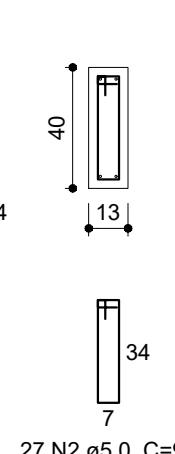


V75

ESC 1:75

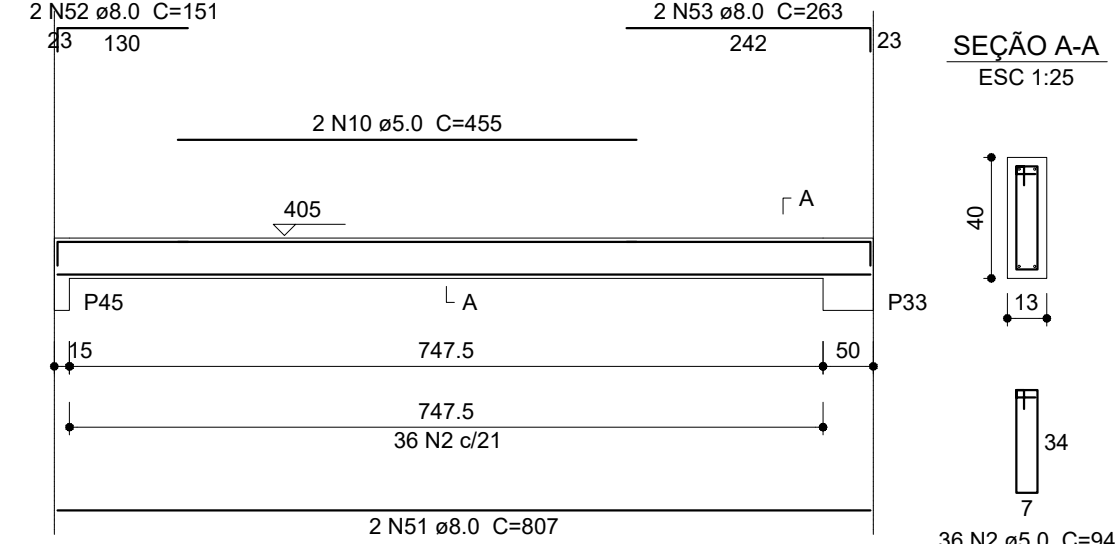


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

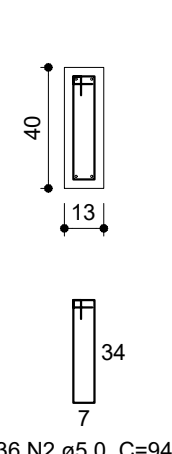


V81

ESC 1:75

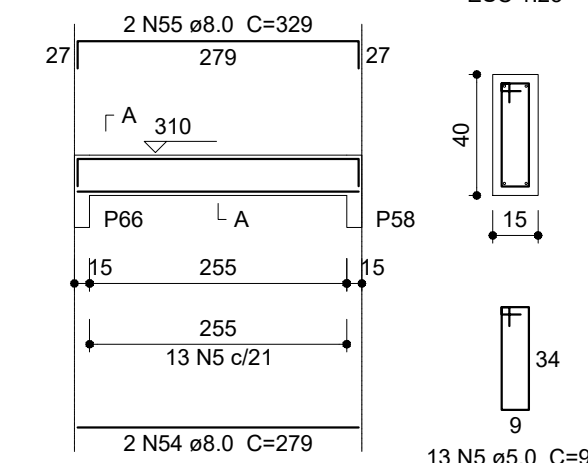


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

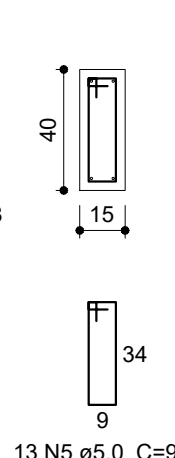


V78

ESC 1:75

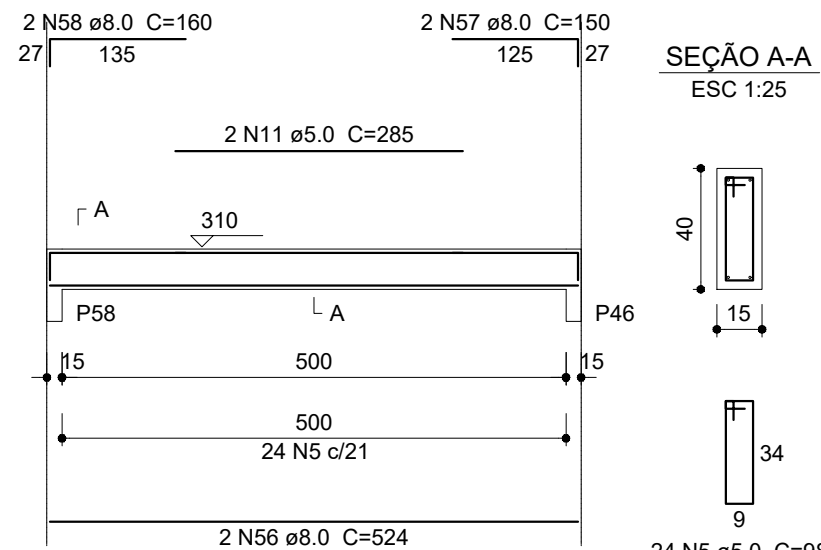


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

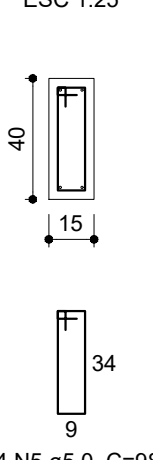


V79

ESC 1:75

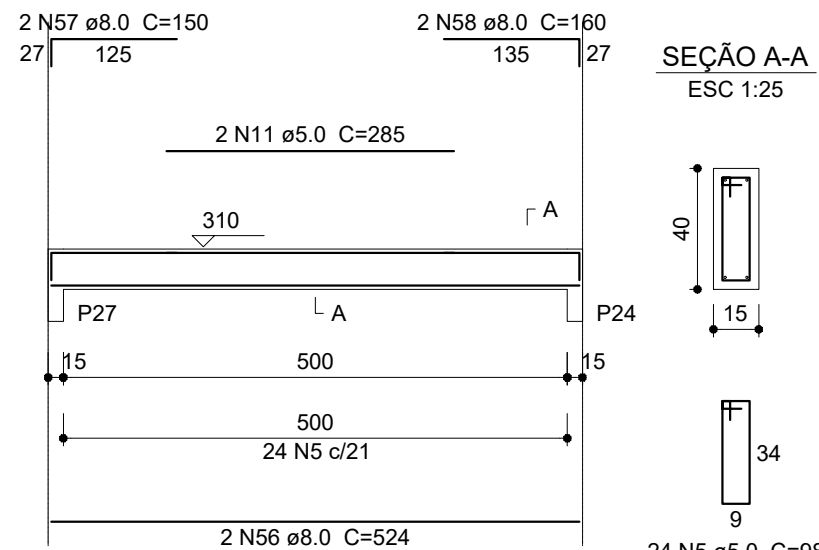


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

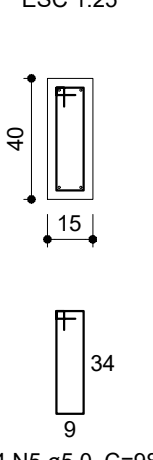


V80

ESC 1:75

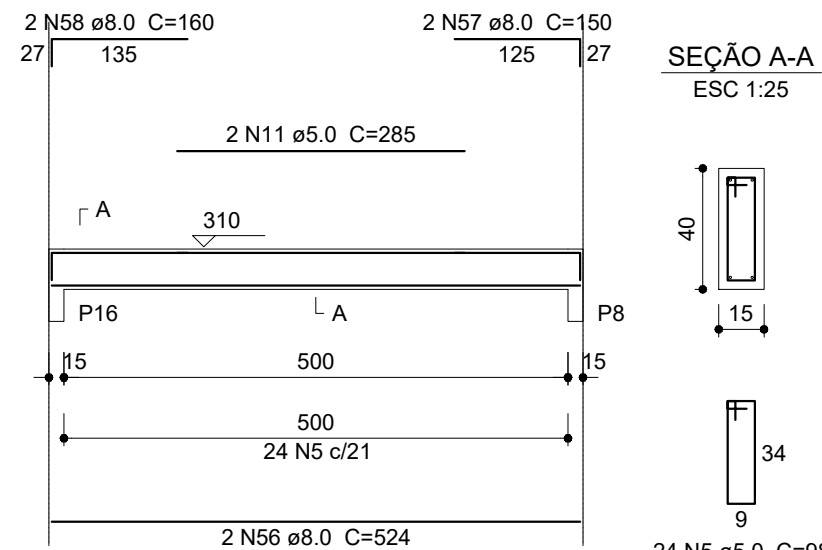


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

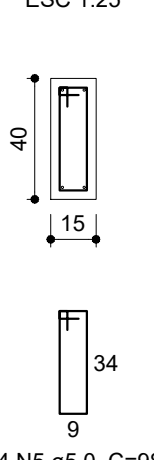


V82

ESC 1:75

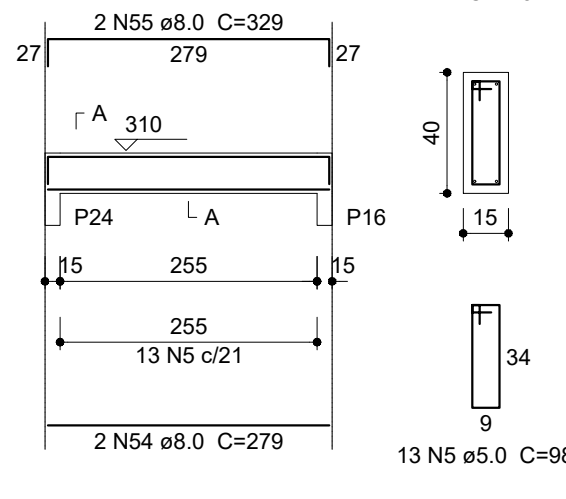

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

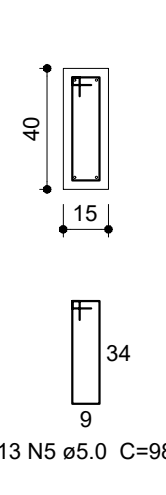

Resumo do aço

| ACO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| CA50 | 8.0 | 468.8 | 185.2 |
| CA60 | 10.0 | 15.6 | 9.6 |
| CA60 | 5.0 | 606.1 | 93.3 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | | 194.8 | |
| CA60 | | 93.3 | |

Volume de concreto (C-25) = 6.31 m³
Área de forma = 91.65 m²

| | | |
|----|---------------|---|
| 02 | JANEIRO/ 2017 | Atendimento a NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta P44; Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda; |
| 01 | AGOSTO/ 2016 | Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72. |
| Nº | DATA | DESCRIÇÃO |

CONTROLE DE REVISÕES

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| FNDE <i>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</i> | | Ministério da Educação |
| PROJETO PADRÃO - FNDE | | |
| PROPRIETÁRIO: : | Prefeitura de Taboá RS | |
| ENDEREÇO: | Rua B, esquina com a Rua D, Centro Taboá RS | |
| MUNICÍPIO – UF: | Taboá RS | |
| PROPRIETÁRIO | | |
| RESP. TÉCNICO | CREA | |
| AUTOR DO PROJETO | CAU | |
| DLFO | CREA | |
| | RA | |
| OBSERVAÇÕES: | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 | | |
| PROJETO DE ESTRUTURA | | |
| COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional | ESTRUTURA DE CONCRETO VIGAS NÍVEL 310 FORMA E ARMAÇÃO | SCV |
| FORMATO A1 (841x594) | REVISÃO R.00 R.01 R.02 | PRANCHAS 14/17 |

1 VIGAS NÍVEL 310
ESCALA: INDICADA